

概述

TP4311B 是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块。

TP4311B 内置充电与放电功率 MOS, 充电电流可以设定,最大充电电流为 1A, 同步升压最大支持 1.5A 输出电流。 TP4311B 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。

公司名:深圳市升邦科技有限公司(一级代理商)

联系人:胡先生 Q Q: 2355540888 电话:0755-85298367 手机:13322930472


特点

- 放电输出:最大 5V/1.5A
- 充电电流:最大 1A
- 效率: 90% (输入 3.7V, 输出 5V/1A)
- BAT 放电终止电压:2.9V
- 可选 4.2V/4.35V 充电电压
- 最大 25uA 待机电流
- 智能温度控制与过温保护
- 集成输出过压保护、短路保护、重载保护
- 集成过充与过放保护
- 支持涓流模式以及零电压充电
- 支持手电筒功能,最大输出 100mA
- 封装形式: SOP16

应用


• 移动电源

典型应用电路

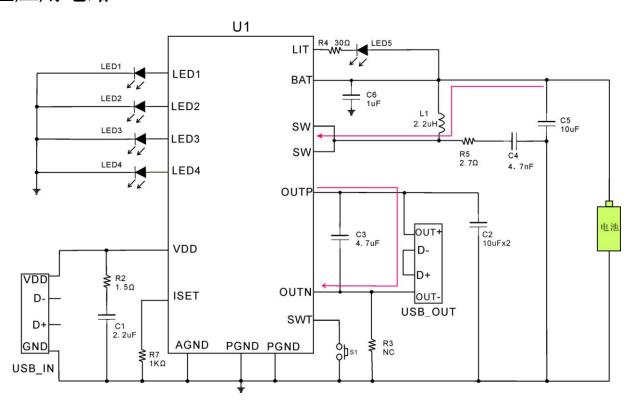



管脚

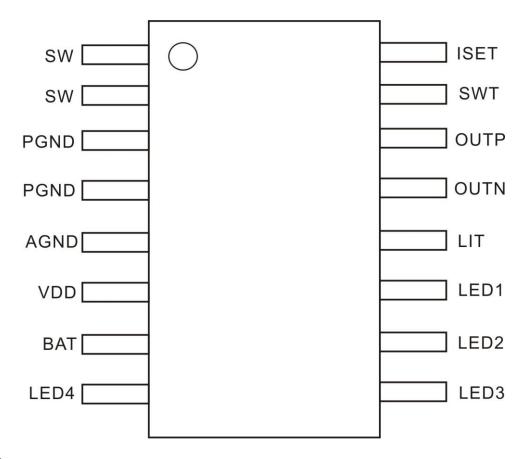

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	SW	升压功率 NMOS 的漏极
2	SW	升压功率 NMOS 的漏极
3	PGND	功率地
4	PGND	功率地
5	AGND	模拟地
6	VDD	电源输入端
7	BAT	锂离子电池正极
8	LED4	PMOS 漏极输出电量指示端,外接电量指示 LED 灯到 GND
9	LED3	PMOS 漏极输出电量指示端,外接电量指示 LED 灯到 GND
10	LED2	PMOS 漏极输出电量指示端,外接电量指示 LED 灯到 GND
11	LED1	PMOS 漏极输出电量指示端,外接电量指示 LED 灯到 GND
12	LIT	NMOS 开漏手电筒照明输出端,可以驱动 100mA 的 LED 灯用于手电筒照明
13	OUTN	升压输出负极端
14	OUTP	升压输出正极端以及输出电压采样端
15	SWT	手电筒和电量指示使能端,接按键到 GND,短按按键显示电量,长按按键 1.5S 手电筒打开或关闭
16	ISET	充电电流设定端,外接一电阻到 GND 用于设定充电电流



极限参数(注1)

参数	额定值	单位
PGND to AGND 电压	-0.3~+0.3	V
其它引脚电压	-0.3~+7	V
充电电流	1.2	Α
储存环境温度	-50~+150	$^{\circ}$
工作结温范围	-40~150	$^{\circ}$
НВМ	2000	V
MM	200	V

推荐工作范围

符号	参数	参数范围	单位
VDD	充电输入电压	4.5~5.5	V
I _C	充电电流	≤1	А
T _{OP}	工作环境温度	-20~85	$^{\circ}$

注 1:最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。



电气参数

无特殊说明, VDD=5V, Ta=25℃

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	充电输入电压		4.3	5	5.5	V
V _{BAT}	预设充电电压	针对 4.2V 规格	4.15	4.2	4.25	V
	灰灰兀电电压	针对 4.35V 规格	4.30	4.35	4.4	V
Δ VRECHRG	再充电阈值电压	VBAT-VRECHRG		100		mV
Viset	ISET 电压	R _{ISET} =1KΩ	0.90	1	1.1	V
Іват	BAT 恒流充电电流	Riseτ=1KΩ,恒流充电模式	900	1000	1100	mA
Itrk	BAT 涓流充电电流	Riseτ=1KΩ,涓流充电模式		100		mA
Vtrk	涓流充电阈值电压	Riset=1KΩ,VBAT上升		2.9		V
VTRK_HYS	涓流充电滞回电压	Riset=1KΩ		100		mV
Тѕт	充电温度补偿阈值			110		$^{\circ}\!\mathbb{C}$
Tzero	充电零电流温度			130		$^{\circ}$
Vuv_bat	BAT 欠压锁定阈值电 压	VBAT 上升		3.1		٧
Vwn_bat	BAT 低压报警电压	VBAT下降		3.0		V
VBAT_END	BAT 放电终止电压			2.85		V
ISD_BAT	BAT 待机电流	V _{BAT} =3.7V		15	25	uA
Vuv_bat Vwn_bat Vbat_end	V _{DD} -VBAT 锁定阈值	VDD 上升		130		mV
	VDD-VBAT 坝足関恒	VDD下降		60		mV
Vouт	升压输出电压	ILOAD=1A, VBAT=3.7V	4.8	5V	5.2	V
V_{LIT}	LIT 低电平电压	ILIT=100mA		0.6		V
ILEDx	LED1~LED4 驱动电流	BAT=4V		4		mA
FLEDx_C	LEDx 充电闪烁频率			1		Hz
FLED1_WN	LED1 低电闪烁频率			2		Hz
Ron_chrg	充电 PMOS 导通电阻			300		mΩ
Ron_nmos	放电 NMOS 导通电阻			60		mΩ
Ron_pmos	放电 PMOS 导通电阻			60		mΩ
Fosc	升压电路工作频率		400	500	600	KHz



应用说明

恒温模式

TP4311B 内部集成了温度反馈环路,工作时,如果芯片内部的温度升高到 110℃(表面 70℃左右),充电或放电电流会随着芯片的温度升高而降低,从而减小系统功耗,降低温升,由于温度反馈控制,IC 会进入恒温模式而不用担心损坏 IC 或者过高温度时强行关闭 IC。

充电电流设定

充电电流可以通过设定 ISET 引脚的电阻来设定,最大可设定充电电流为 1A,电流设定关系如下式:

$$I_{\mathit{CHRG}} = 1000 \times \frac{1V}{R_{\mathit{ISET}}}$$

充电模式

如果充电之前锂离子电池电压低于 2.9V,为了保护电池,TP4311B 工作在涓流充电模式,此时充电电流为正常设定电流的 1/10;当电池电压达到 2.9V 以后,TP4311B 进入恒流充电模式,以设定的电流给电池充电;当电池电压达到 4.2V 后,TP4311B 工作在恒压充电模式,此时输出电压恒定,充电电流逐渐减小,当充电电流减小为正常设定电流的 1/10 时,充电过程结束,充电电流降为零。

负载检测与低功耗智能待机

负载插入时 TP4311B 可以自动检测到负载并开启升压电路工作。当负载拔掉,经过 16S 延时,升压电路关闭,IC 进入低电流待机模式,待机电流减小到 25uA 以下。

放电指示

放电时,LED1~LED4 根据电池电压指示当前电量,当电池电压低于 3.0V 时,LED1 会以 2HZ 频率快闪进行低电提示。

手电照明输出

LIT 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明,最大驱动电流为 100mA ,可以给 LED 串联电阻来减小指示手电灯的电流,SWT 是手电照明使能端,如果长按 S1 键 1.5S,手电筒打开,再次长按 S1 键 1.5S 手电筒输出关闭。

电池低压保护

启动时,当 BAT 电压大于 3.1V 时,升压电路开始工作,工作过程中如果电池电压低于 3.0V,则 LED1 会以 2HZ 频率快闪提醒电量较低,当电池电压低于 2.85V,则放电输出关闭,TP4311B 进入低电流待机模式,待机电流小于 25uA。

保护功能

TP4311B 集成了过充保护、过放保护、充电温度补偿、过温保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重保护机制,也可以额外再加一颗 DW01 对系统进行双重保护。


元件选择

- 1、输出电容 C2/C3 选择质量较好的低 ESR 的贴片电容, 否则会影响输出纹波;
- 2、电感 L1 的饱和电流需大于 4A, 否则因电感饱和可能 会导致芯片工作不正常:
- 3、电阻 R2 建议不要省略,可以抑制上电尖峰;
- 4、R5和C4为必须元件,不能省。

PCB 设计参考

Fig1 和 Fig2 是 PCB layout 参考走线;

- 1、R5 和 C4 需要第一优先级靠近芯片;
- 2、输出 USB 外壳不能接地而需浮空;
- 3、IC 下面敷铜接 GND, AGND、PGND 直接打到 IC 下面的散热敷铜上,地线铺开面积要尽量大,其它不重要的线都可以绕开以满足地线需要;
- 4、条件允许可以在芯片 BAT 脚和电感旁边各放置一个 10uF 的电容;有成本考虑的话建议电感旁边放置 10uF 而靠近芯片 BAT 脚放置 1uF 电容;如果只放一个 BAT 电容,必须保证电容位置既要靠近芯片又要靠近电感;无论放几个电容,一定包保证电容的地线尽量接在大面积地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积地;
- 5、输出电容 C2A/C2B 尽量靠近芯片,其地线尽量接在 大面积地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积 地:
- 6、电感需靠近 BAT 电容 C5, 电感和电容 C5 以及芯片 尽量在同一层而不要过过孔, 电感到 SW 的走线尽量短而粗.
- 7、应用图中红色标记的两条路径为大电流路径,走线要短而粗,尽量不要过过孔。

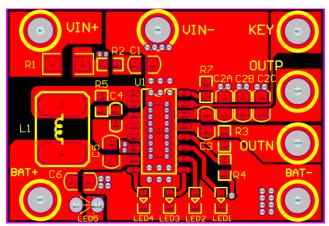



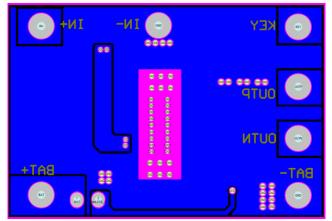


Fig2.底层整体布局

工作状态与电量指示

LED1~LED4 为充放电状态与电量指示引脚,须串联 LED 到 GND;不同状况时 LED 状态如下:

①接入 VDD 时,LED1 到 LED4 会依次全部点亮,然后再根据电池电量指示充电状态,达到电量的 LED 常量,当前电量的 LED 以 1Hz 频率闪烁,充满电后 LED1~LED4 全亮;

- ②待机状态下,单击按键 S1,显示电量 16S 后关闭;
- ③放电时, LED1~LED4 根据电池电压指示当前电量,且当前电量的 LED 会以 1HZ 的频率慢闪; 若电池电压低于 3.05V, LED1 会以 2HZ 的频率快闪提示电量低,直到电池电压低于 2.9V,关闭电路,进入低功耗低压保护模式,需要重新充电至 3.2V 以上才可以再次放电;
- ④长按 S1 键 1.5S, 手电筒打开, 再次长按 S1 键 1.5S 手电筒输出关闭。


LED1~LED4工作状态表


IC 型号	充电				放电					
	电池电压(V)	LED1	LED2	LED3	LED4	电池电压(V)	LED1	LED2	LED3	LED4
TP4311B	V _{BAT} <3.6	闪烁	灭	灭	灭	V _{BAT} <2.85	灭	灭	灭	灭
						2.85≤V _{BAT} <3.0	快闪	灭	灭	灭
						3.0≤V _{BAT} <3.5	亮	灭	灭	灭
	3.6≤V _{BAT} <3.75	亮	闪烁	灭	灭	3.5≤V _{BAT} <3.65	亮	亮	灭	灭
	3.75≤V _{BAT} <3.9	亮	亮	闪烁	灭	3.65≤V _{BAT} <3.8	亮	亮	亮	灭
	3.9≤V _{BAT} <4.2	亮	亮	亮	闪烁	3.8≤V _{BAT}	亮	亮	亮	亮
	4.2≤ V _{BAT}	亮	亮	亮	亮	-	-	-	-	


注:上表中电池电压是 Typical 情况下标准电压。




封装外形尺寸 <u>SOP16L</u>

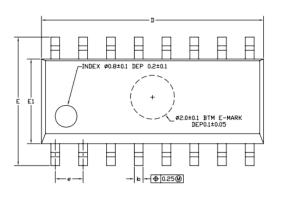



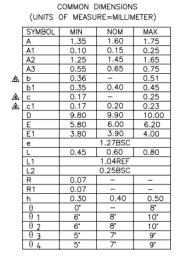



注明:本公司对本文档有修改的权利,本公司对本文档的修改恕不另行通知。